

Geïllustreerde onderdelenlijst - IPL-



Productnaam

T540iXP (G), T542iXP (G)

Beschrijving van wijziging

Nieuwe kit

Vanwege wijzigingen aan chassiskoppelingzijde 593 04 83-02, moesten we de gashendelregelingseenheid aanpassen.

De kit vervangt chassis 593 04 83-02 als reserveonderdeel. Dit zal worden gedaan om ervoor te zorgen dat het chassis compatibel is met de gashendel bij het vervangen van het chassis.

Gashendelregelingseenheid 595 30 70-03 is compatibel met alle revisies van het chassis en wordt daarom nog steeds verkocht als reserveonderdeel.

Opmerkingen

Veiligheids- en kwaliteitsprobleem

Herzien chassis met een grotere schroeftoren voorkomt ongelijksoortige werking en het vastlopen van de gashendel. Er moest ook een aanpassing aan de gashendel worden gedaan om deze te stoppen tegen de tegengestelde werking en om te voorkomen dat de gashendel over de aanslag in het chassis heen zou springen.

Geïntroduceerd vanaf

Serienummer/datum	Opmerking
	Alle Husqvarna T540i/T542i XP(G) hebben kit 540 64 21-01 die chassiskoppelingzijde 593 04 83-02 als reserveonderdeel vervangt.

IPL-updates

Paginatitel	Ref.nr.	Nieuw onderdeelnr.	Naam	Excl. onderdeelnr.	Opmerking
CHASSIS	25	540 64 21-01	CHASSISKIT	N.v.t.	Husqvarna Kit bestaande uit chassiskoppelingzijde 593 04 83-02 en Gashendelregelingseenheid 595 30 70-03. Kit 540 64 21-01 vervangt Chassiskoppelingzijde 593 04 83-02.
CHASSIS	13	595 30 70-03	GASHENDEL-REGELINGSEENHEID	595 30 70-01	Husqvarna Nieuw reserveonderdeel.
CHASSIS	2	N.v.t.	CHASSISKOPPELINGSZIJDE	593 04 83-02	Verwijderd als reserveonderdeel. Vervangen door kit 540 64 21-01.