

Illustreret reservedelsliste - IPL-opdatering



Produktnavn(e)

T540iXP (G), T542iXP (G)

Beskrivelse af ændring

Nyt sæt

På grund af ændringer i chassiskoblingens side 593 04 83-02 var vi nødt til at ændre gashåndtaget. Sættet erstatter chassiset 593 04 83-02 som reservedel. Dette gøres for at sikre, at chassiset er kompatibelt med gashåndtaget, når chassiset udskiftes. Gashåndtaget 595 30 70-03 er kompatibelt med alle versioner af chassiset og vil derfor stadig blive solgt som reservedel.

Kommentarer

Sikkerheds- og kvalitetsproblem

Ændret chassis med øget skruetårn forhindrer uensartet funktion og at gashåndtaget sætter sig fast. Det har også været nødvendigt at ændre på gashåndtaget for at forhindre, at det hopper over stoppet i chassiset.

Indført fra

Serienummer/dato	Bemærkning
	Alle Husqvarna T540i/T542i XP(G) har sæt 540 64 21-01, der erstatter chassiskoblingens side 593 04 83-02 som reservedel.

IPL-opdateringer

Sidetitel	Ref.nr.	Nyt reservedelsnr	Navn	Ekskl. reservedelsnr.	Bemærkning
CHASSIS	25	540 64 21-01	CHASSISSÆT	N/A	Husqvarna Sættet består af chassiskoblingens side 593 04 83-02 og Gashåndtag 595 30 70-03. Sæt 540 64 21-01 erstatter Chassiskoblingens side 593 04 83-02.
CHASSIS	13	595 30 70-03	GASHÅNDTAG KONTROLENHED	595 30 70-01	Husqvarna Ny reservedel.
CHASSIS	2	N/A	CHASSISKOB LINGSSIDE	593 04 83-02	Fjernet som reservedel. Erstattet af sæt 540 64 21-01.